

(h) メンテナンス ～ロウぬり～

くるま きかい うご よ
車など機械は、動きを良くするため
ていきてき ほじゅう
定期的にオイルを補充します。

すまいぶる か
SmiPle ではオイルの代わりに
ろう うご よ
ロウをぬって動きを良くします。

うごくもの おこな
'うごくもの'には、メンテナンスを行う
ことよ うご たも
ことで、良い動きを保つことができます。
そして、しっかり手^てをかけてあげるほど
よりたいせつ たからもの
より大切な宝物になっていくでしょう。




部品どうしが滑って動く部分へ

口ウをぬることで、より滑らかな動きになります。

上下や回転して動く部分にぬっていきましょう。

ほんたい はこ
A : 本体 (箱)

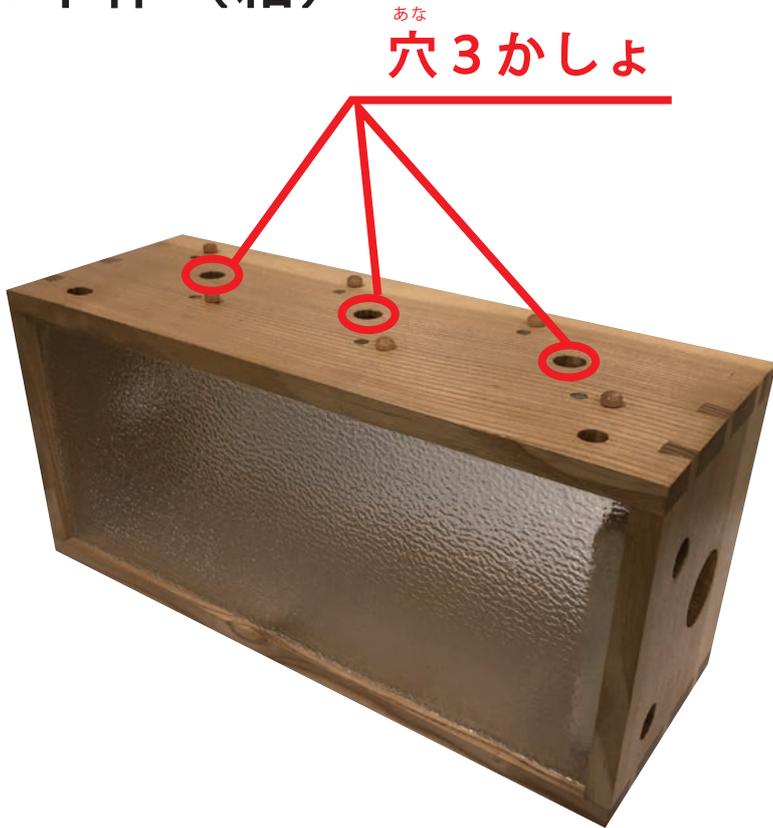

あな
穴3かしょ

かげつ ど
3ヶ月に1度、もしくは
ハンドルが重いと感じた
おも かん
とき
時にぬりましょう！


パーツO,R,Sのぼう
じょうげ かいてん ぼう
あな
上下や回転する穴に
口ウをぬります。

おしあ ぼう
O : 押上げ棒


じょうげ かいてん ぼう
R : 上下 & 回転棒

ぼう
S : マルチ棒


まるぼう ぶぶん いっしゅう
丸棒部分 (一周)

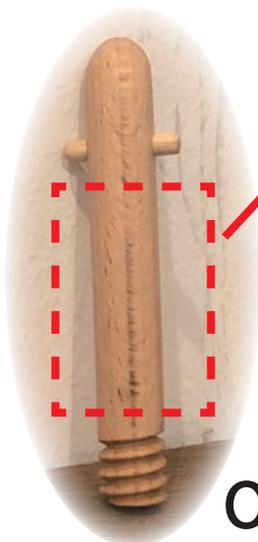

O

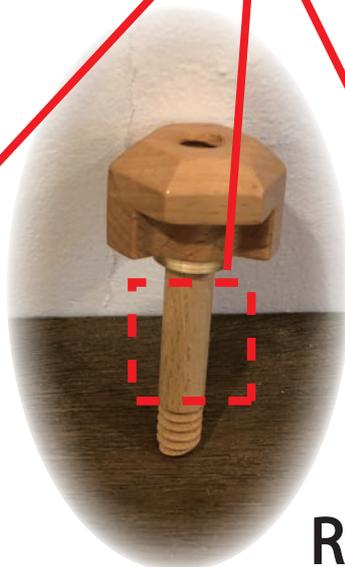

R

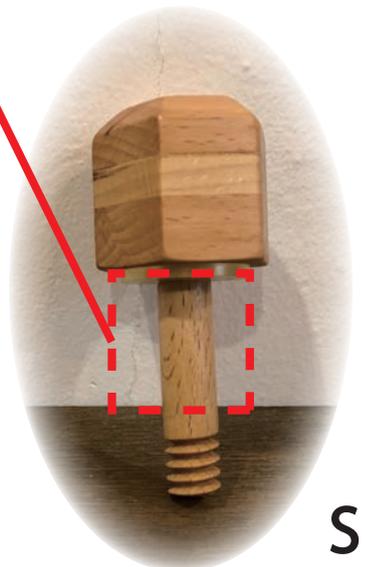


S

ぶぶん
ねじ部分は
ふよう
口ウぬり不要
です。


E : ハンドル

F : サポート

えんとう ぶぶん いっしゅう
円筒部分 (一周)

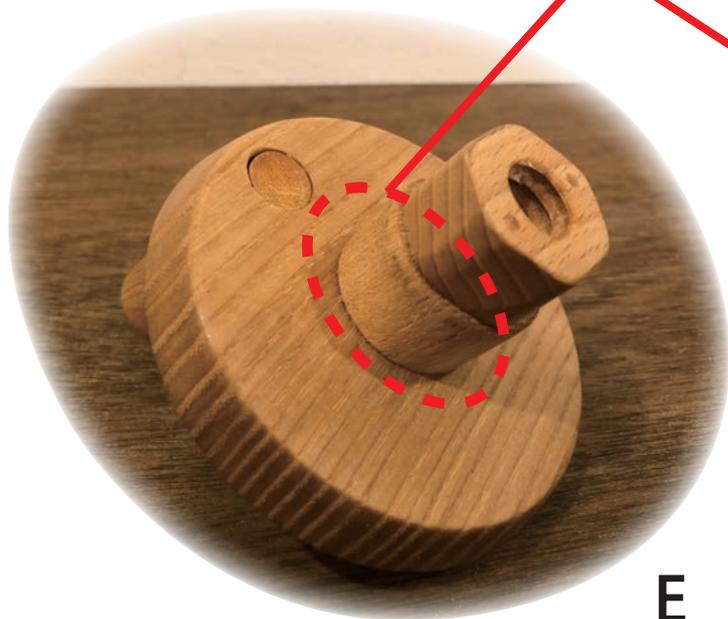

E

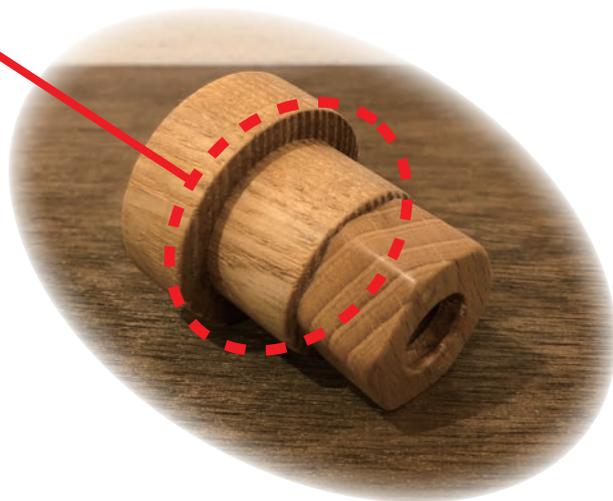

F


パーツD (ブッシュ) の中^{なか}で回^{かいてん}転する部分^{ぶぶん}です。
ちなみに、D はもともと滑^{すべ}りの良^よい素^そ材^{ざい}を使^{つか}っているの^{ひつ}で、
D へのロウぬ^{ひつ}りは必要^{ひつ}ありません。



D : ブッシュ
ふよう
(ロウぬり不要)

ふね
B : 船

ピン2かしょ

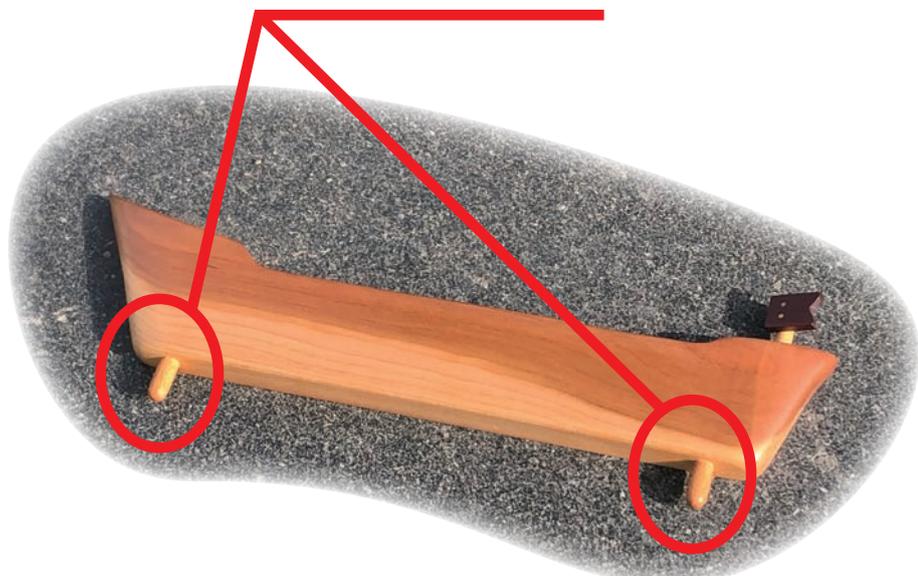

どうさ ぶぶん
動作部分では
ありませんが、
船^{ふね}の付^つけ外^{はず}しが
スムーズになります。

ロウのぬりかた

＜用意するもの＞

付属のすべロウ、^{ぬの}布(Tシャツ生地のような^{うす}薄いもの)

<1>



^{ぬの}布へすべロウを^{すうかい}数回ぬります。

<2>



^{してい}指定の場所へ^{ばしよ}すり込みます。

<3>



^{あな}穴へぬる際は、^{さい}割りばし等の^{など}棒へ^ま巻き付けると^{やす}ぬり易いです。